

PD 40

Betriebsanleitung Differenzdrucktransmitter
Operating instructions differential pressure transmitter
Notice d'utilisation transmetteur de pression différentielle
Manual de instrucciones transmisor de presión
Istruzioni d'uso trasettitore di pressione
Gebruiksaanwijzing druktransmitter

Nöding

Meßtechnik

Sicherheitshinweise (D)

Der Drucktransmitter dient der Absolut- und Überdruckmessung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Bei unsachgemäßem Einsatz können Gefahren von ihm ausgehen. Das Gerät darf **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften und der Zulassungen (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

Montage

Zum Schutz des Prozessanschlusses und der Druckmembran darf die Schutzkappe erst unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden. Der Drucktransmitter ist nach den jeweils gültigen Richtlinien für druckbeaufschlagte Komponenten zu montieren. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass kein Wasser in das Gehäuse eindringen kann.

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur: -25...85 °C

Lagertemperatur: -25...125 °C

Messstofftemperatur: -25...120 °C

Safety notes (GB)

The pressure transmitter is designed for measuring absolute and gauge pressure of gases, vapours and liquids. If used incorrectly, application related dangers may arise. The transmitter must be installed, connected, commissioned, operated and maintained **only by qualified and authorised personnel** and under strict observance of these operating instructions, relevant national standards, legal requirements, and where appropriate, the product certification.

Installation

To protect the process connection and pressure diaphragm from damage, remove the protective cap just before installation. The pressure transmitter must be installed in accordance with applicable national guidelines for pressure components. During installation, ensure that no water enters the housing.

Operating Conditions

Ambient temperature: -25...85 °C

Storage temperature: -25...125 °C

Fluid temperature: -25...120 °C

Conseils de sécurité (F)

Le transmetteur de pression est destiné à la mesure de pression absolue et relative du gaz, des vapeurs et des liquides. Il peut être une source de danger en cas d'utilisation non conforme aux instructions. L'appareil ne doit être installé, mis en service et maintenu **que par du personnel qualifié et autorisé**, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente notice de mise en service, des normes en vigueur et des homologations disponibles (selon l'application).

Montage


Afin de protéger le raccord process et la membrane, ne retirer le capot de protection qu'au moment du montage. Le transmetteur de pression doit être monté conformément aux directives nationales en vigueur pour des dispositifs sous pression. Lors du montage, veiller à ce qu'il n'y a pas d'infiltration d'eau dans le boîtier.

Conditions d'utilisation

Température ambiante: -25...85 °C

Température de stockage: -25...125 °C

Température du fluide: -25...120 °C

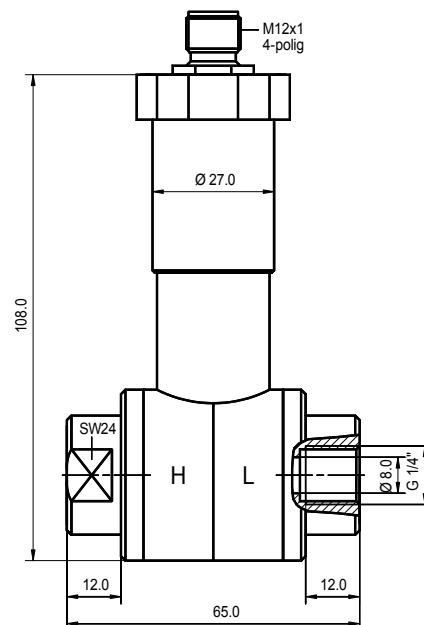

PD40 G1/2" 1.4404

Bei der Montage ist auf die richtige Einbaulage entsprechend der gelieferten Ausführung zu achten.

Attention must be paid to correctly position the transmitter accordingly to the supplied configuration.

Attention, le transmetteur doit être monté dans la Position selon la configuration fournis.

PD 40

Betriebsanleitung Differenzdrucktransmitter
Operating instructions differential pressure transmitter
Notice d'utilisation transmetteur de pression différentielle
Manual de instrucciones transmisor de presión
Istruzioni d'uso trasettitore di pressione
Gebruiksaanwijzing druktransmitter

Nöding

Meßtechnik

Notas sobre seguridad E

El transmisor está diseñado para medir presión absoluta y relativa en gases, vapores y líquidos. Su empleo inapropiado puede resultar peligroso. El equipo deberá ser montado, conectado, instalado y mantenido **única y exclusivamente por personal cualificado y autorizado**, bajo rigurosa observación de las presentes instrucciones de servicio, de las normativas y legislaciones vigentes, así como de los certificados (dependiendo de la aplicación).

Montaje

No retirar la protección del casquillo roscado hasta el momento previo a su instalación para evitar dañar la rosca o el diafragma de presión. El transmisor de presión se deberá montar como un manómetro. El procedimiento es el mismo. Durante la instalación asegurar que no entre agua en la caja.

Condiciones de operación

Temperatura ambiental: -25...85 °C

Temperatura de almacenamiento: -25...125 °C

Temperatura de trabajo: -25...120 °C

Note sulla sicurezza I

La trasduttore e stato progettato per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapori e liquidi. Un'installazione non corretta può determinare pericolo. Lo strumento può essere montato **solamente da personale qualificato ed autorizzato**. La messa in esercizio e la manutenzione devono rispettare le indicazioni di collegamento, le norme e certificati di seguito riportati.

Montaggio

Per proteggere la filettatura e la membrana di pressione da eventuali danneggiamenti, eliminare il coperchio di protezione dell'ugello filettato solo immediatamente prima dell'installazione. Il trasettitore di pressione deve essere montato come un manometro. Durante l'installazione, assicurarsi che non entri acqua nelle custodia.

Condizioni operative

Temperatura ambiente: -25...85 °C

conservazione in magazzino: -25...125 °C

Temperatura del prodotto: -25...120 °C

Veiligheidsinstructies NL

De druktransmitter is ontworpen voor het meten absoluut- en overdruk va gassen, dampen en vloeistoffen. Bij niet correct gebruik kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het instrument **alleen door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel** laten inbouwen, aansluiten, in bedrijf en onderhouden. Neem de instructies in deze inbedrijf-fstellingsvoorschriften, de desbetreffende normen, de wettelijke voorschriften en eventuele certificaten in acht.

Montage


Ter bescherming van de buitendraad en het membraan moet de beschermhuls pas vlak voor de montage verwijderd worden. De druktransmitter moet identiek als een manometer gemonteerd worden. Bij installatie ervoor zorgen, dat er geen water in de behuizing kan komen, ook niet via de connector/wartel.

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur: -25...85 °C

Opslagtemperatuur: -25...125 °C

Producttemperatuur: -25...120 °C

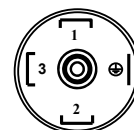


Stecker EN 175301-803A connector

4...20 mA

pin 1: +
pin 2: -

U = 9...30V DC

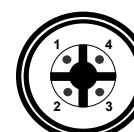

Stecker M12 x 1 connector

4...20 mA

pin 1: +
pin 3: -

U = 9...30V DC




Quickon-Verbinder connector

4...20 mA

pin 1: +
pin 2: -

U = 9...30V DC

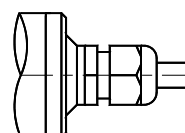

Kabelanschluss cable connection

4...20 mA

braun/brown: +
weiss/white: -

U = 9...30V DC

